

Citroën C4 - Bochtverlichting werkt niet | HELLA

Citroën

C4

Alle modellen met Xenon-koplampen

Bouwjaar tot en met 10-2006

Bochtverlichting werkt niet

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan de achterste assensor van de niveauregeling hiervan de oorzaak zijn. Doorgaans wordt ook nog een foutmelding op het display gegeven. Deze heeft betrekking op een storing van de bochtverlichting. Irriteer u niet aan deze informatie. Ontstaat een storing bij AFS-koplampsystemen (Advanced Frontlight Systems), worden doorgaans alle AFS-verlichtingsfuncties, zoals dynamische bochtverlichting, statische bochtverlichting, autowegverlichting, etc. gedeactiveerd. Dit gebeurt ook als een storing ontstaat in de niveauregeling. In dat geval moet de achterste assensor worden gecontroleerd en evt. vervangen. Vaak is corrosie door het indringen van water de oorzaak voor het uitvallen van de sensor.

Let op!

Na de reparatie moet de nieuwe regelstand van de sensor worden opgeslagen in het stuurapparaat. Hierbij moeten de instructies van de voertuigfabrikant worden opgevolgd.