

Citroën C4 - Brandend waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur | HELLA

Citroën

C4

Alle modellen vanaf 18 september 2006

Motorcode: NFU (TU5JP4)

Brandend waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur

Als rijders van bovengenoemde voertuigen klagen over een brandend waarschuwingslampje van de koelvloeistoftemperatuur, dan is de koelvloeistoftemperatuursensor mogelijk de oorzaak.

Mogelijk is de storingscode P0116 afgegeven.

Oorzaak van de foutieve meetwaarden kan een scheur in het meetelement van de koelvloeistoftemperatuursensor zijn, of het feit dat een verkeerde koelvloeistoftemperatuursensor is ingebouwd.

Aanwijzing:

[Controleer of de koelvloeistoftemperatuursensor de juiste specificatie heeft [(typeaanduiding) kenmerk (*96566364* fabrikant Valeo)].


Bij afwijkende meetwaarden (zie technische gegevens / pagina 2) moet een nieuwe, aangepaste koelvloeistoftemperatuursensor ingebouwd worden om het probleem op te lossen.

Koelvloeistoftemperatuursensor:

Onderdeelnummer: 1338.F8

Hella koelvloeistoftemperatuursensor: 6PT.009 309-221

Temperatuursensor - technische gegevens - richtwaarden (algemene informatie / deze gegevens zijn niet modelspecifiek)

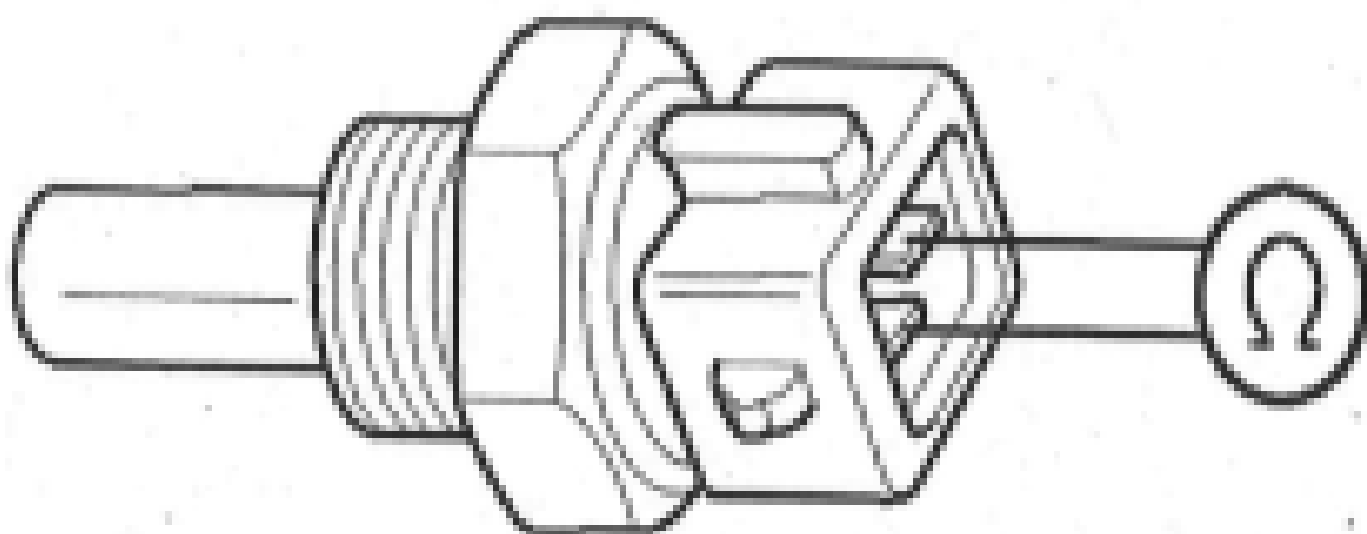

Temperature