

Citroën C4 - ESP/ABS controlelampje gaat branden | HELLA

Citroën

C4

Alle modellen voor links verkeer

Bouwjaar tot en met 06-2008

ESP/ABS controlelampje gaat branden

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan de positiesensor van het rempedaal hiervan de oorzaak zijn. Verder kunnen verschillende problemen met het snelheidregeringssysteem ontstaan, zoals

- Zo nu en dan volledig uitvallen van de snelheidsbegrenzer.
- Zo nu en dan volledig uitvallen van het snelheidregeringssysteem.
- Zelfstandig inschakelen van het snelheidregeringssysteem.

Bovendien kunnen ook de remlichten uitvallen. In dergelijke gevallen moet de positiesensor worden vervangen door een gewijzigde versie. Daarnaast moet een adapterkabel worden ingebouwd. Bij het inbouwen moet erop worden gelet dat geen schuurplekken kunnen ontstaan op de kabel.

