

Citroën Model: C5 / C6 / C8 / Crosser - Het startgedrag en het motorvermogen zijn ontoereikend, daarnaast brandt het motorcontrolelampje | HELLA

Citroën

Model: C5 / C6 / C8 / Crosser

Bouwjaar; vanaf 2006

Motor: 2,2 HDI FAP, DW12, Code: 4HX / 4HY

Het startgedrag en het motorvermogen zijn ontoereikend, daarnaast brandt het motorcontrolelampje.

In het motorregelapparaat zijn de volgende storingscodes opgeslagen:

- P0087/135, betekenis:

brandstofsysteemdruk; druk te laag.

- P0093/147, betekenis:

brandstofsysteem; grote lekkage vastgesteld.

In dat geval kan het brandstoffilter verstopt zijn.

Deze verstopping van het brandstoffilter is mogelijk veroorzaakt door het gebruik van het (door de autofabrikant voorgeschreven) brandstofadditief Eolys 176 dat voor een modderige massa in het filter zorgde.

Het probleem kan worden verholpen door het brandstoffilter te vervangen.

De autofabrikant heeft het additief Eolys 176 inmiddels vervangen. In plaats van Eolys 176 (roetfiltergeneratie 1 en 2) wordt nu uitsluitend het nieuwe additief Infineum (roetfiltergeneratie 3) gebruikt.

Bij de bovengenoemde motoren zijn de onderhoudsintervallen van het brandstoffilter van 60.000 km naar 30.000 km resp. 20.000 km verlaagd. De vakgarages zijn geïnformeerd en controleren de betrokken voertuigen zo nodig.