

Citroën Xsara Picasso - Motorcontrolelampje brandt | HELLA

Citroën

Xsara Picasso

Bouwjaar: 2005 tot 2007

Alle 1,8 I-modellen met secundaireluchtsysteem.

Motorcontrolelampje brandt

Wanneer de bovengenoemde storing wordt gemeld en daarnaast storingscode P0410 wordt uitgelezen, kan dit komen doordat het secundaireluchtpompfilter beschadigd is.

Storingscode staat voor:

- P0410, 'Storing secundaireluchtsysteem, secundaireluchtpomp, secundaireluchtklep, secundaireluchtslangen'

Door een beschadigd secundaireluchtpompfilter kan zich intern vuil ophopen.

Daarnaast kan bij voertuigen waarbij kort na elkaar meerdere koude starts zijn uitgevoerd, de secundaireluchtregelklep/-magneetklep in geopende stand blijven hangen.

Ga in dit geval als volgt te werk:

- Maak de secundaireluchtslang grondig schoon.
- Vervang de secundaireluchtpomp.
- Controleer de werking van de secundaireluchtregelklep/-magneetklep en vervang de klep zo nodig.
- Wis de storingscode.