

Citroën Xsara Picasso - Niet werkende linker koplamp | HELLA

Citroën

Xsara Picasso

Alle modellen van 2005 – 2010

Niet werkende linker koplamp

Als de linker koplamp bij bovengenoemde modellen niet werkt, kan een beschadigde/defecte kabelboom bij het audioapparaat de oorzaak zijn. De isolatie (evt. van meerdere kabels) kan door “schuren” tegen de behuizing van het audioapparaat beschadigd zijn als de kabelboom niet correct geplaatst is.

Hierdoor kan de werking van de multifunctionele regeleenheid verminderd worden of kortsluiting ontstaan.

Controleer eerst de werking van de zekering, demonteer vervolgens het audioapparaat en controleer de naastgelegen kabelboom/kabelisolatie op beschadigingen. Indien nodig moet deze gerepareerd, vervangen en/of correct geplaatst worden.