



Fiat 500 Oplichten van het waarschuwingslampje voor de hill holder

Gegevensblad

Fabrikant	Fiat
Voertuigmodel	500
Bouwjaar	2007 t/m 2012
Symptoom	Oplichten van het waarschuwingslampje voor de hill hold

Belangrijke veiligheidsinstructie

De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.

Oplichten van het waarschuwingslampje voor de hill holder

Wanneer er bij bovenstaande voertuigen over wordt geklaagd dat het hill-holder-waarschuwingslampje brandt en bovendien in het storingsgeheugen de storingcode C1216 is opgeslagen, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een probleem met de software van het ABS/ESP-regelapparaat.

De volgende storingscode kan opgeslagen zijn:

- Storingscode staat voor:

- C1216, 'Schakelaar koppelingspedaalstand (sensor koppelingsstand) – signaalfout, kabelboom'.

Voor de storingsanalyse moeten eerst de stekkerpennen, de interfaces/contactpunten en de kabelstreng naar de koppelingspedaalschakelaar worden gecontroleerd.

Als hier geen afwijkingen te vinden zijn, kan het probleem worden opgelost door het actualiseren resp. upgraden van de door de voertuigfabrikant geïnstalleerde software.