



Fiat 500 X - Piepende geluiden bij het remmen

Gegevensblad

Fabrikant	Fiat
Voertuigmodel	500 X
Modellen	Alle modellen, tot chassis-nr.: 0P318018
Bouwjaar	vanaf 2014 -
Symptoom	Piepende geluiden bij het remmen



Fiat 500 X - Piepende geluiden

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen bij het remmen piepende geluiden uit de voorkant van het voertuig komen. Het geluid treedt vooral op bij remmen bij lage snelheid en totdat het voertuig tot stilstand is gekomen.

De oorzaak kan het gebruik van te veel schroefdraadborgmiddel zijn. Het borgmiddel, tussen de fusee en de drager van de remklauw op de vooras, voorkomt dat de onderdelen volledig in lijn liggen.

Om dit te verhelpen, gaat u als volgt te werk:

- Verwijder de bevestigingsbouten van de remklauwdrager van de vooras en gooi ze weg
- Reinig de contactvlakken van de fusee en de remklauwdrager
- Nieuwe bevestigingsschroeven met borgmiddel aanbrengen en met het door de voertuigfabrikant voorgeschreven aanhaalmoment aanhalen