

Fiat Nuova Punto - Sporadisch oplichten van de ABS-controlelamp | HELLA

Fiat Nuova Punto

Motorcode: 199 A3.000

Bouwjaar 2005-2010

Sporadisch oplichten van de ABS-controlelamp

Storingscode P0504

Bij de bovengenoemde voertuigmodellen kan het gebeuren dat de controlelamp van het antiblokkeersysteem sporadisch oplicht. Tegelijkertijd wordt de storingscode P0504 in het storingsgeheugen van de motorregeleenheid worden opgeslagen.

In sommige gevallen kan ook het storingslampje voor de bergoprijhulp oplichten.

Oorzaak

Een mogelijke oorzaak voor deze storing kan een defecte arrêtering van de stiftcontacten in de stekker van de rempedaalschakelaar zijn.

Oplossing

In dit geval moeten de stekkerverbinding en de kabel aan de rempedaalschakelaar worden gecontroleerd en zo nodig in de benodigde mate worden gerepareerd. Hierna het storingsgeheugen wissen en een testrit uitvoeren

Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only. Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.