

Fiat Seicento - Sterk fluitend geluid in de motorruimte bij ingeschakeld aircosysteem | HELLA

Fiat Seicento

Alle modellen

Motor 1108 ccm met aircosysteem

Sterk fluitend geluid in de motorruimte bij ingeschakeld aircosysteem

Klinken bij het inschakelen van het aircosysteem luide fluitende geluiden uit de motorruimte, kan dit mogelijk worden veroorzaakt door een defect riemspannerlager van de dynamo. In dat geval moet het oude lager (18 spaken) worden gecontroleerd en eventueel door een gewijzigd lager met 20 spaken (Fiat 46557129) worden vervangen. Controleer na het vervangen of het riemspannerlager goed is uitgelijnd t.o.v. de compressorriem. Mocht de centrering niet correct zijn, moet deze worden geoptimaliseerd.

Hiervoor het lager uitbouwen en met maximaal twee 0,5 mm vulringen (Fiat 13579771) ondervullen bij de compressorbevestiging.