

Ford B-Max - ABS-waarschuwinglamp brandt | HELLA

Ford

Model: B-Max 1,6 8V TDI

Bouwjaar: vanaf 2012

Alle modellen met ABS/ESP

ABS-waarschuwinglamp brandt

Storingscode: C1288

Drukschakelaar - Stroomkring defect

Als de bovengenoemde storing in combinatie met een brandende ABS-waarschuwinglamp wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de remdruksensor.

Als bij de analyse van het signaal een fout wordt gemaakt, wordt er een storing in de regeleenheid opgeslagen.

Omdat er geen meting direct bij de sensor mogelijk is, controleert u in dit geval eerst de spanningsvoorziening en randapparatuur van het ABS-systeem.

Als alle meetwaarden aan de gewenste waarden voldoen, moet de druksensor worden vervangen.

Reparatie-instructie

De druksensor is in de hydraulische eenheid van de ABS geïntegreerd.

In geval van schade moet de gehele hydraulische eenheid van de ABS worden vervangen.