

Ford Explorer - Aircosysteem met droger achteraan | HELLA

Ford Explorer

Bouwjaar 2002 - 2005

Aircosysteem met droger achteraan

Geluidsontwikkeling

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen storende, fluitende en/of zoemende geluiden uit de achterzijde van het voertuig komen. Hiervan betroffen zijn enkel voertuigen met een 2e carburateur (carburateur achterzijde). Het geluid wordt vooral waargenomen bij licht verhoogd stationair toerental.

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

- Het verleggen van de koudemiddelleidingen van en naar de carburateur aan de achterzijde met betrekking tot schuurplaatsen resp. contact met de carrosserie en bekledingen controleren.
- Airco op juiste hoeveelheid koudemiddel controleren (afzuigen, vacuüm trekken en opnieuw vullen)

Wanneer de bovengenoemde maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren, komt de expansieklep als oorzaak van het geluid in aanmerking. Om bij de expansieklep te komen, hoeft enkel de rechter bekleding in de achterzijde van het voertuig losgemaakt en voorzichtig omgeklapt te worden. De bevestigingsmoer van de expansieklep moet met een draaimoment van 23 Nm worden aangehaald.

br />br />