



Ford Focus - Problemen bij bi-xenonkoplampen met bochtverlichting

Gegevensblad	
Fabrikant	Ford
Voertuigmodel	Focus MK3 (DYG)
Bouwjaar	2010 - 2018
Symptoom	Diverse problemen bij bi-xenonkoplampen met bochtverlichting




Ford Focus MK3 - Een kabelbreuk in de koplamp kan tot verschillende problemen leiden

Een kabelbreuk in de koplamp van de hierboven genoemde voertuigen kan tot diverse problemen leiden:

- Grootlicht gaat niet aan
- Koplamp zwaait heen en weer en gaat in foutpositie
- Koplamp kan niet worden afgesteld
- "Foutmelding koplamp " in de instrumentengroep
- Foutcode in het foutgeheugen (bijv. B14D9)

Kabelbreuk op de printplaten in de koplamp zijn een mogelijke oorzaak. Om dit probleem te verhelpen, moet de koplamp worden gedemonteerd en gerepareerd. Nadat de achterste afdekking op de koplamp is verwijderd, is er vrij zicht op de interne bedrading of printplaat (zie afbeelding). De printplaat beweegt mee met de koplamp eenheid tijdens de bochtverlichtingsfunctie. Hierdoor kunnen de kabels bij de stekker van de printplaat breken. Om dit te verhelpen, kunnen de kabels worden verlengd, van nieuwe contacten voorzien en de stekker worden vervangen.

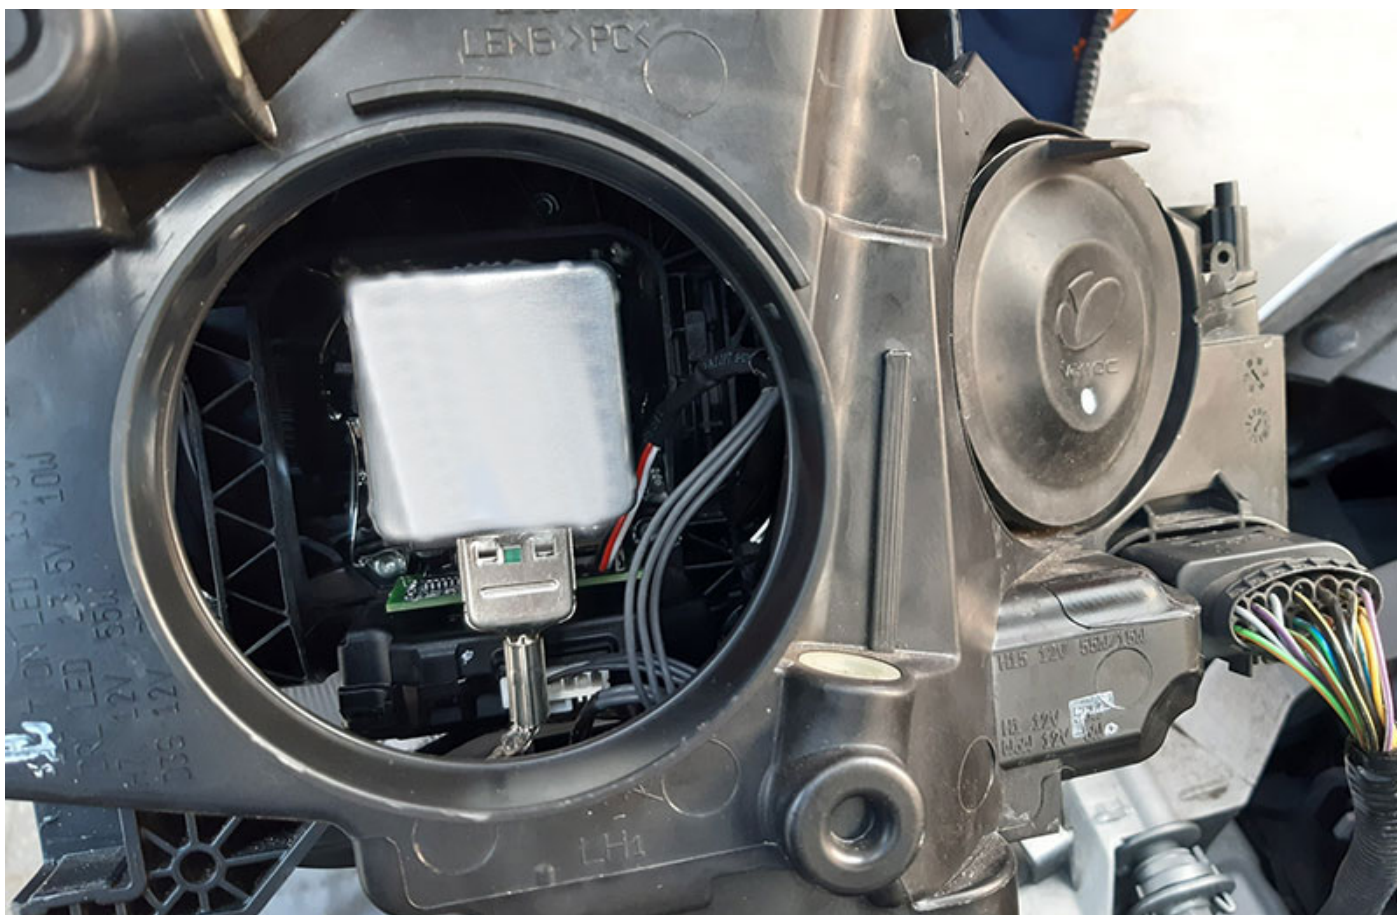

Ford Focus MK3 - Problemen met bi-xenonkoplampen met bochtverlichting

i AANWIJZING

Voor een betere toegang tot de printplaten moet de "xenon-brander" tijdens de reparatie worden verwijderd.