

Honda CR-V - Dimlicht valt uit | HELLA

Honda

CR-V

Bouwjaar: 7-11-2001 - 17-9-2004

Motor: 2,0 i (K20A4)

Dimlicht valt uit.

Bij het bovengenoemde voertuig is het mogelijk dat het dimlicht uitvalt.

De oorzaak hiervan kan een defect in de verbinding tussen lichtschakelaar en kabelstekker zijn.

Door wrijving kan de coating van de contacten tussen lichtschakelaar en kabelstekker slijten, waardoor de weerstand toeneemt. In extreme gevallen kan de stekkerverbinding door de sterke hitteontwikkeling smelten en valt het dimlicht uit.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al opgepakt. In de werkplaats wordt de 16-polige stekker van de combi-lichtschakelaar gecontroleerd en zo nodig vervangen.