



Honda Civic - Voertuig start niet meer na wegslepen

Gegevensblad

Fabrikant	Honda
Voertuigmodel	Civic
Motor	1,4i 16V V-TEC
Motorcode	L13Z1
Bouwjaar	vanaf 2008
Symptoom	Voertuig start niet meer na wegslepen



Voertuig start niet meer na wegslepen

Als het bovengenoemde defect wordt vastgesteld, kan dit worden veroorzaakt door het inschakelen van de blokkeerschakelaar voor de brandstoftoevoer.
In dit voertuig is een blokkeerschakelaar voor de brandstoftoevoer geïnstalleerd die in werking treedt bij een plotselinge verandering in de positie van het voertuig en sterke trillingen. Dit is in ons voorbeeld het geval door het opkrikken en wegslepen. De blokkeerschakelaar voor de brandstoftoevoer, ook wel traagheids- en crashschakelaar genoemd, schakelt bijvoorbeeld in bij een ongeval en zorgt ervoor dat de motor wordt uitgeschakeld. De schakelaar onderbreekt de spanningsvoorziening van het brandstofpomprelais en schakelt zo de brandstoftoevoer naar de motor uit.
Bij dit voertuigmodel vindt geen bewaking door een hogere regeleenheid plaats. De activering van de schakelaar wordt niet geregistreerd en ook niet opgeslagen in het foutgeheugen.
Als er geen andere oorzaken zijn gevonden tijdens de foutopsporing, wordt de volgende controle aanbevolen:
Als het voertuig start door tijdens de startprocedure kort "Startpilot" in het inlaatspruitstuk te spuiten, kan de storing duidelijk worden toegewezen aan de brandstoftoevoer.
Reset vervolgens de crashschakelaar door op de knop te drukken. De schakelaar bevindt zich bij de linker A-stijl achter het klepje in het dashboard. De schakelaar bevestigt de reset met een hoorbare klik. Voer vervolgens een proefrit uit en lees het foutgeheugen opnieuw uit.

