

Honda Jazz - Aanjager | HELLA

Honda

Jazz

Bouwjaar: 2009 - 2012

Aanjager

Bij de hierboven genoemde voertuigen kan de aanjager gedeeltelijk uitvallen. De aanjager werkt dan alleen nog op de hoogste stand.

De oorzaak hiervoor is meestal een te hoog stroomverbruik van de motor van de aanjager. Dit leidt ertoe dat de regelaar van de aanjager beschadigd raakt. Als alleen de regelaar wordt vervangen, bestaat het gevaar dat deze binnen korte tijd weer uitvalt.

De voertuigfabrikant raadt vervanging van regelaaren/u aanjager aan.

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

- Verwijder de onderste afdekking in de voetruimte van de bijrijder (LHD).
- Demonteer de aanjager en vervang deze door een gemodificeerde versie.
- Demonteer de regelaar van de aanjager en vervang deze door een gemodificeerde versie.
- Voer een functiecontrole uit.
- Breng de afdekking weer aan.