



Hyundai Santa FE - Foutcode C1274, ABS defect

Gegevensblad

Fabrikant	Hyundai
Voertuigmodel	Santa FE
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2002 - 2006
Symptoom	Foutcode C1274 - "Storing acceleratiesensor"; antiblokkeersysteem (ABS) defect; ABS-lampje brandt



Hyundai Santa FE - Foutcode C1274 - "Storing acceleratiesensor"

Als het bovengenoemde defect / de foutcode wordt gedetecteerd, kan dit ook door een defecte ABS-sensorring worden veroorzaakt. De ABS-regeleenheid vergelijkt en evalueert voortdurend de waarden van de acceleratiesensor en de wieltoerentalsensoren. Indien de bovengenoemde foutcode in de regeleenheid wordt opgeslagen, kan dit ook een onaannemelijkheid van de parameters betekenen.

Een mogelijke oorzaak zou in dit geval een gebroken ABS-sensorring op de aandrijfas kunnen zijn. Een defect signaal wordt van de wieltoerentalsensor doorgegeven aan de regeleenheid op de betreffende as. In dat geval moet tijdens de diagnose een signaalvergelijking van alle wieltoerentalsensoren worden uitgevoerd.