



Hyundai Tucson - Foutcodes P0320, P0321, P0322, P0323 en de motor start niet

Gegevensblad

Fabrikant	Hyundai
Voertuigmodel	Tucson
Motor	Benzine
Bouwjaar	2004 - 2010
Symptoom	Foutcodes P0320, P0321, P0322, P0323 Slecht startgedrag Motor slaat af



Motor start niet / motor slaat af

Bij de bovengenoemde voertuigen kan de motor slecht of helemaal niet starten. Er kan ook sprake zijn van overslaande ontsteking. In de motorbesturing zijn vaak de foutcodes P0320, P0321, P0322, P0323 (ontsteking) opgeslagen. Een mogelijke oorzaak is een sporadische signaalonderbreking van de krukassensor.

Om dit te verhelpen, gaat u als volgt te werk:

- Koppel de meervoudige stekker los van de krukassensor en controleer de pennen op vervuiling en/of corrosie
- Indien nodig moeten de pennen worden gereinigd of vervangen.
- Als de stekkerpennen in orde zijn, kan de oorzaak een defect in de sensor zijn
- Na de reparatieprocedure wist u het storingsgeheugen
- Testrit uitvoeren

