

Jeep Compass - Dagrijverlichting dimt aan de verkeerde kant | HELLA

Jeep

Compass

Bouwjaar: 02/2013 – 04/2013

Bi-halogenen-koplampen

Dagrijverlichting dimt aan de verkeerde kant

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt erover geklaagd dat de dagrijverlichting bij gebruik van de richtingaanwijzer aan de tegenover gelegen zijde wordt gedimd of wordt uitgeschakeld.

Het bovengenoemde probleem wordt in dit geval veroorzaakt door verwisselde aansluitingen bij de stekker in de relaaskast van het dashboard.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de officiële dealer worden bij de betrokken voertuigen de posities van de draden WT/GN = (wit/groen) en WT/BL = (wit/blauw) op de stekker (relaaskast/dashboard) met elkaar omgewisseld.