



Kia Niro - Geluiden uit de motorruimte

Gegevensblad

Fabrikant	Kia
Voertuigmodel	Niro
Motor	Alle modellen met hybride aandrijvingen
Motorcode	G 4 LE
Bouwjaar	2018 - 2019
Symptoom	geluiden uit de motorruimte
Foutcode	P2600



Geluiden uit de motorruimte + foutcode P2600

Als bij bovengenoemde voertuigen ongewone geluiden hoorbaar zijn uit de motorruimte kan dit worden veroorzaakt door een defecte elektrische koelvloeistofpomp. Vaak is ook foutcode P2600 (koelvloeistofpomp) opgeslagen in de regeleenheid.
Dit kan worden veroorzaakt door inwendige corrosie als gevolg van binnendringend water in de pompmotor. De volgende stappen kunnen worden genomen om de situatie te verhelpen:

- De koelvloeistofpomp verwijderen en demonteren
- Als er geen sporen van corrosie zijn: Pomp met reparatieset (251000-3HZ0FFF) herstellen
- Bij zichtbare corrosie de pomp vervangen
- Controleer de meervoudige stekker van de koelvloeistofpomp op corrosie en reinig/herstel deze indien nodig
- Koelsysteem vullen/ontluchten en op dichtheid controleren
- Foutgeheugen wissen
- Proefrit uitvoeren

LET OP HOOGSPANNING

Houd er in dit verband rekening mee dat de werkzaamheden alleen mogen worden uitgevoerd door een erkende vakwerkplaats en gekwalificeerd personeel. De reparatie-, onderhouds- en veiligheidsvoorschriften van de voertuigfabrikant moeten worden opgevolgd!



