



Kia Sportage - Foutcode P2015 en onvoldoende motorvermogen

Gegevensblad

Fabrikant	Kia
Voertuigmodel	Sportage (SL)
Motor	1,7-liter diesel
Bouwjaar	2010– 05.2012
Symptoom	Foutcode P2015 en onvoldoende motorvermogen of vermogensverlies



Motorcontrolelampje brandt / onvoldoende motorvermogen

Bij de bovengenoemde voertuigen kan een plotseling vermogensverlies optreden. Het motorcontrolelampje gaat branden. Foutcode P2015 (inlaatkleppen/klepregeling van inlaatspruitstuk) kan in de regeleenheid zijn opgeslagen.

Om deze storing te verhelpen, moeten alle voor het systeem relevante onderdelen, de accu en de boordspanning worden gecontroleerd. Bovendien moeten de foutgegevens worden uitgelezen/wist. Indien dit niet tot het gewenste succes leidt, kan een defecte inlaatspruitstukaandrijving de oorzaak zijn. Deze moet worden vervangen door een gewijzigde variant (283202A410).

