

Lancia Ypsilon - ESP-waarschuwingslicht brandt | HELLA

Lancia

Ypsilon (843)

VIN: 3002025 - 3082107

strong>Alle modellen met Elektronischbr /> Stabiliteits-Programma (ESP)/strong>

Storingscode C 1131

ESP-waarschuwingslicht brandt

Als de bovengenoemde storingscode in combinatie met een brandende ESP-controlelamp wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de sensor voor de remvloeistofdruk. Als bij de drukanalyse een onaannemelijk signaal wordt opgemerkt, wordt er een storing in het bedieningsapparaat opgeslagen.

Omdat er geen meting bij de sensor mogelijk is, controleert u in dit geval eerst spanningsvoorziening en randapparatuur van het ESP-systeem. Als alle testresultaten aan de gewenste waarden voldoen, vervangt u de druksensor.

Aanwijzing

De remvloeistofdruksensor is in de hydraulische eenheid (A) ingebouwd en kan niet afzonderlijk worden vervangen.

In geval van schade moet derhalve de gehele hydraulische eenheid worden vervangen.