

MINI R50/52/53 - Koelvloeistofverlies | HELLA

MINI

R50/52/53

Bouwjaar: 2001 - 2009

Motor: W10 B16 A

Koelvloeistofverlies

Als bij bovengenoemde voertuigen over verlies van koelvloeistof wordt geklaagd, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een beschadigde koelvloeistofslang in de buurt van de dynamo.

Vooraf bij oudere modellen kan de slang met de bevestigingsbout van de dynamo in contact komen en doorschuren.

Via een visuele inspectie moet worden vastgesteld in hoeverre de slang beschadigd of lek is.

Bij het vervangen van de slang moet een afstand van minimaal 8 mm tot de bout in acht worden genomen. Verder moet op de juiste uitlijning van de referentiemarkeringen (slang en radiator) worden gelet. Het koelsysteem moet na het bijvullen op deskundige wijze worden ont lucht.