

Mazda Modelserie 3/6 - Motor loopt onregelmatig | HELLA

Mazda

Modelserie 3/6

Motorcode: PE, PY

Bouwjaar: 10/2013 – 02/2014

Motor loopt onregelmatig

Motor slaat sporadisch af

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt geklaagd over een ongecontroleerd afslaan van de motor.

Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een softwarefout in de motorregeleenheid.

Een onjuiste aansturing van de brandstofpomp leidt tot een ontoereikende brandstofvoorziening, een onregelmatige motorloop en eventueel tot het afslaan van de motor.

Als er geen andere oorzaken worden vastgesteld, moet de softwareversie worden gecontroleerd en moet de software zo nodig worden geactualiseerd.

De actualisering kan alleen door een erkende dealer worden uitgevoerd.

u>Reparatie-instructie:/u>

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Betroffen voertuigen:

3-serie chassisnr.: JJMZGJ****21154413 tot -169715

6-serie chassisnr.: JMZBM****21124994 tot -140890