

Mercedes-Benz A-klasse - Achterlicht met verminderd lichtvermogen

Mercedes-Benz

A-klasse

Bj.: 2004 - 2009

Achterlicht met verminderd lichtvermogen

Indien dit probleem bij het bovengenoemde voertuig wordt vastgesteld, kan een mogelijke oorzaak hiervan een contactprobleem/verschroeide lamphouder van het achterlicht zijn.





Afb.1 Afb.2

Afb.1

- voor, met verminderd lichtvermogen


Afb. 2

- in orde._na reparatie.

Reparatie-instructie:

- Voertuig achterwanddeur openen
- Linker en/of rechter afdekking (C-zuil) met behulp van bijv. een – lange wig – losmaken.
- Deksel van het linker en/of rechter aflegvlak in de kofferbak openen.
- Verbanddoos en elektrische luchtpomp uit het linker aflegvlak in de kofferbak halen (linker achterlicht)
- Rechter aflegvlak in de kofferbak naar binnen klappen (rechter achterlicht).
- Elektrische stekkerverbinding losmaken
- Controle van de elektrische kabels, stekkers, contacten en het achterlicht op verdere beschadigingen,

zie verschroeide stekkerbus. (Afb.3).

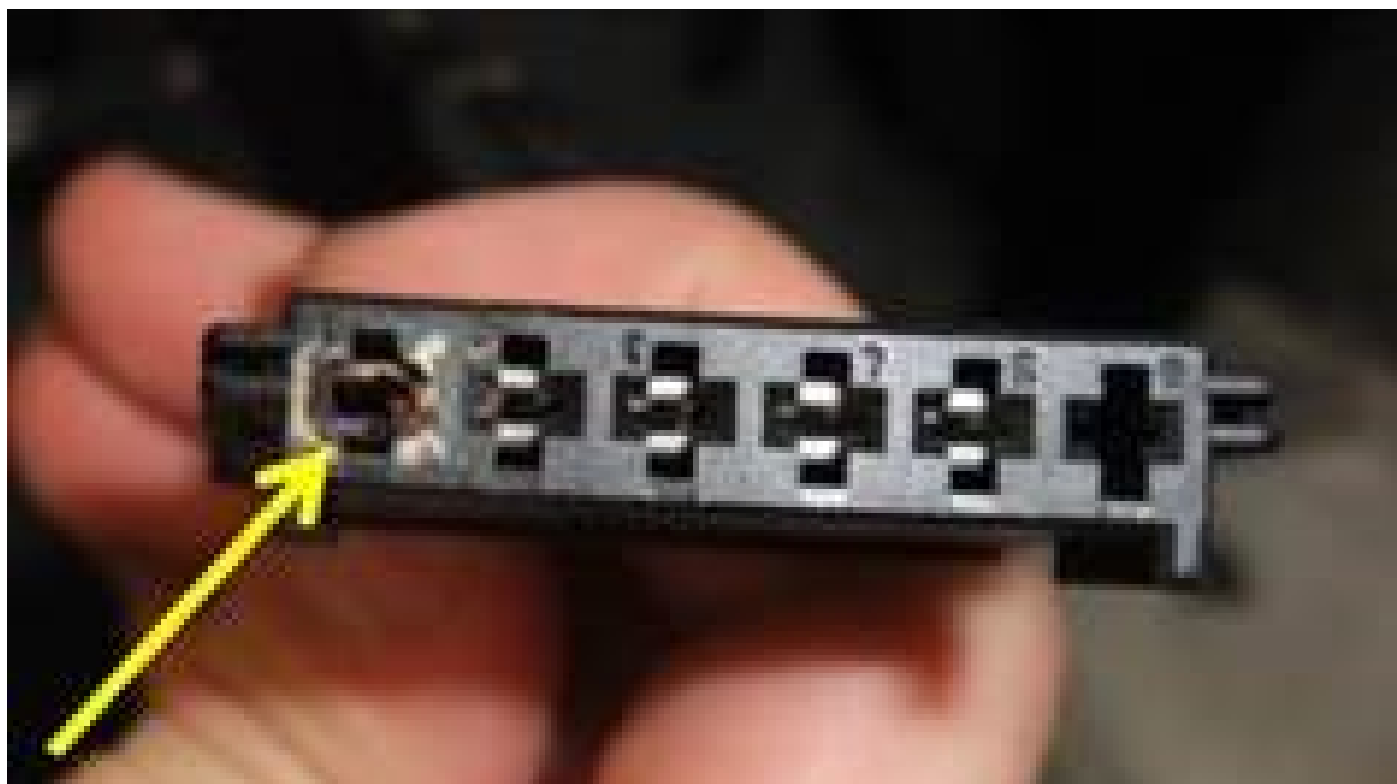

Afb.3

- Correcte aarding controleren; (corrosie/overgangsweerstand vermijden) zie afb.4.



Afb.4

Lamphouder vervangen; stekkers, stekkercontacten en de elektrische aansluitkabel overeenkomstig vervangen. (afb. 5).



Afb.5

Montage in omgekeerde volgorde.(afb.6)





Afb.6

Werkingscontrole uitvoeren.

Oplossing:

De voertuigfabrikant biedt hiervoor de volgende reparatieonderdelen aan:(afb.7)

- Voorbeeld: A160 bj.2009
- Lamphouder: A169 820 0777
- Stekker: A 037 545 3528
- Reparatie-kabel: A 000 540 2905



Afb.7