

Mercedes-Benz C-Klasse (W204) - Sporadische storing van de verlichting van het instrumentenpaneel | HELLA

Mercedes-Benz

C-klasse (W204)

Bouwjaar: ab 2007 - 2014

Sporadische storing van de verlichting van het instrumentenpaneel

Als het bovengenoemde probleem in bovengenoemd voertuig wordt gedetecteerd, kan dit mogelijk worden veroorzaakt door beschadiging aan de kabelboom van de sensor van het omgevingslicht/de regensensor.

Bovendien kunnen sporadisch storingen optreden in de werking van de buitenverlichting en in de ruitenwisserbesturing door de regensensor.

In het informatiesysteem voor de bestuurder verschijnt de melding "Storing automatische koplampen".

- Foutcode B22E34A kan opgeslagen zijn.

Reparatie-instructie

- Controleer de kabelboom van het omgevingslicht/de regensensor.

- Hier kunnen beschadigingen ontstaan in de buurt van de zekeringskast door een niet-optimale kabelgeleiding.

Oplossing:

Controleer de kabelboom op beschadigingen, repareer deze indien nodig en zorg ervoor dat de kabelboom correct is geleid om verdere schade te voorkomen.