

Mercedes Benz Modelserie 211, 219 en 230 - “Gereduceerd remvermogen/langere remweg! Motor starten!” | HELLA

Mercedes Benz

Modelserie 211, 219 en 230

Alle modellen met elektrohydraulisch remsysteem

Sensotronic Brake Control (SBC)

Melding in het combi-instrument:

“Gereduceerd remvermogen/langere remweg! Motor starten!”


Geen storingscode in het storingsgeheugen opgeslagen

Wanneer de bovengenoemde foutmelding na een langere periode van stilstand in het display van het voertuig wordt weergegeven, kan dit worden veroorzaakt door een interne lekkage in de hydraulische eenheid van de SBC. Daarnaast kan ook de SPC-pomp vaker in werking treden zonder dat de rem wordt bediend.

In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Diagnoseapparaat aansluiten
- Motor starten
- Rempedaal meermaals bedienen om de druk in het drukreservoir te verhogen
- Werkelijke waarden/parameters uitlezen (afbeelding)
 - Drukreservoir ca. 150 bar
- Druk in het drukreservoir na 15, 30, 45 en 60 minuten aflezen

Als de drukdaling in 60 minuten meer dan 7 bar bedraagt, moet de hydraulische eenheid van de SBC worden vervangen.

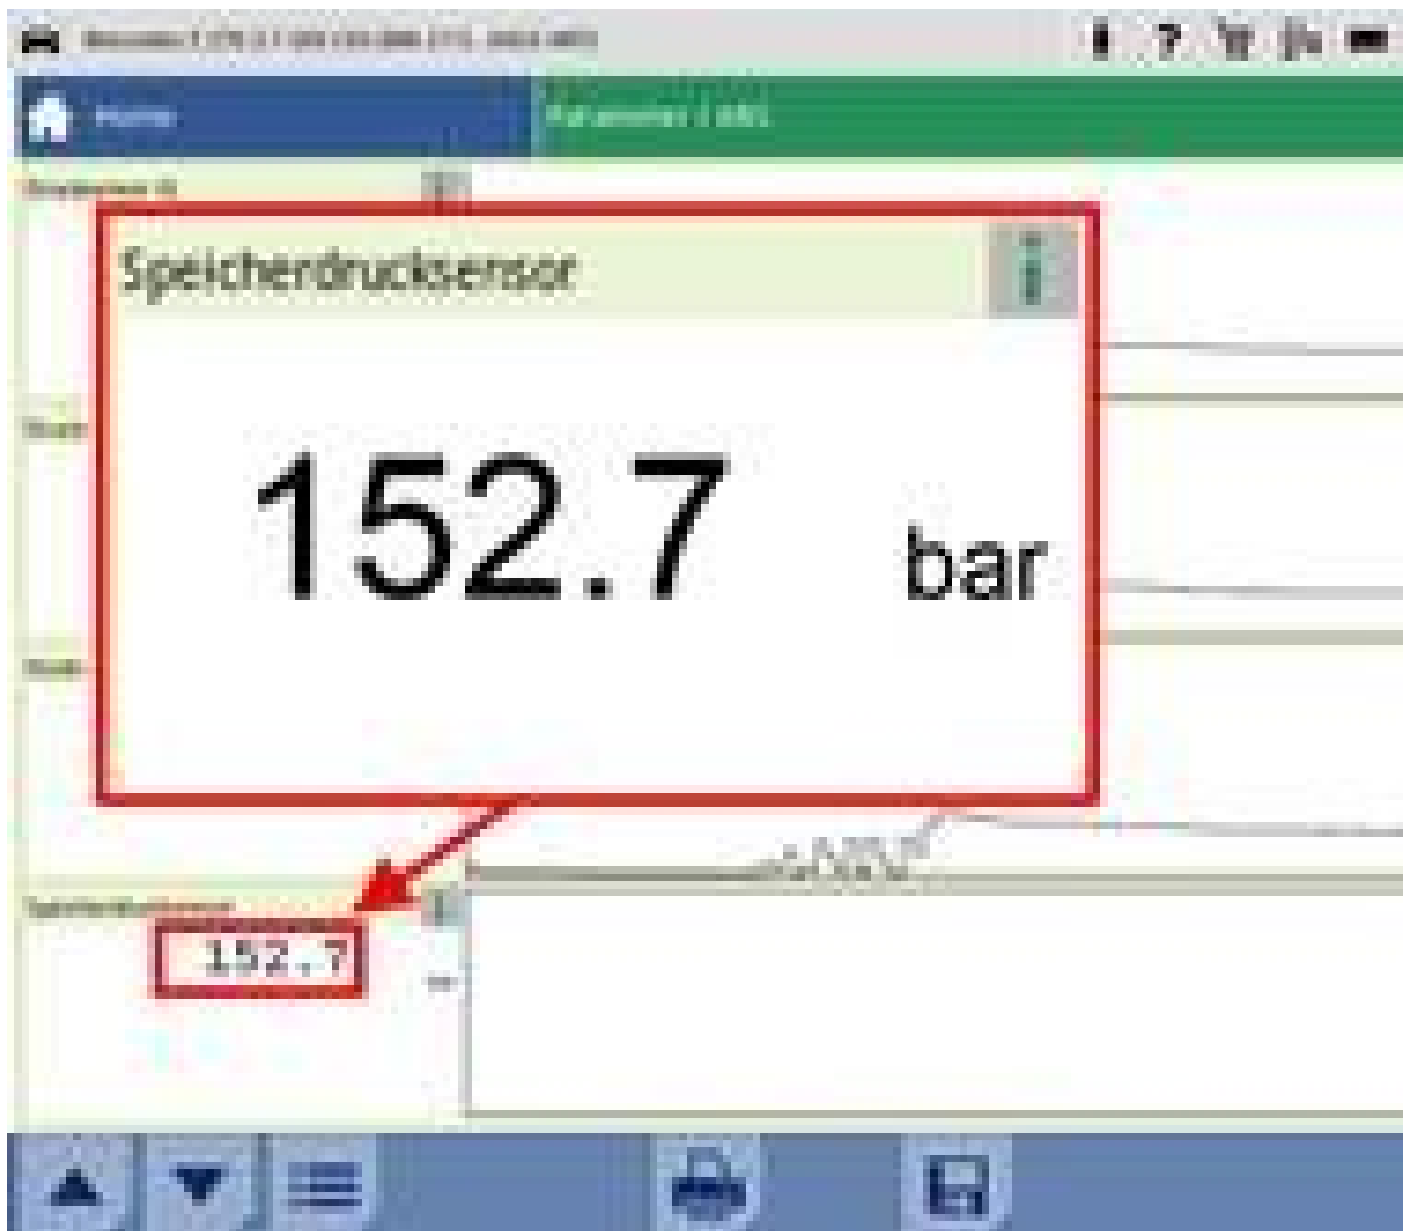

Opmerking

- Tijdens de drukdalingstest mogen geen andere acties, zoals het openen/sluiten van deuren of het bedienen van de rem worden ondernomen.