

Mercedes Benz Vito 2 - Slechte werking: achterruitenwisser | HELLA

Mercedes Benz

Vito 2

Type: 639

Bouwjaar: vanaf 2003

Alle modellen

Slechte werking: achterruitenwisser

Achterruitensproeierinstallatie

Achterrautverwarming

Wordt bij dit voertuigmodel één of meerdere van de bovenstaande klachten vastgesteld, kan dit samenhangen met corrosie in het multifunctionele relais.

Een mogelijke oorzaak hiervoor kan waterindringing bij het linker achterlicht zijn. In dit geval moet het onder het achterlicht ingebouwde relais worden gecontroleerd en eventueel vervangen.

Daarna de afdichtvlakken van het achterlicht controleren en indien nodig extra afdichten.

