

Mercedes-Benz W210 - Brandend ESP-controlelampje | HELLA

Mercedes-Benz

W210

Alle modellen met ESP

Modeljaar: 2000

Brandend ESP-controlelampje

Bovenstaande storing kan veroorzaakt worden door een defecte of verkeerde remlichtschakelaar (rempedaalschakelaar). Daarnaast kan ook foutcode C1200 in de ESP-regeleenheid aanwezig zijn.

Demonteer de remlichtschakelaar en controleer of het onderdeelnummer correct is.

Aanwijzing:

Onderdeelnummer 001 545 2109 is in dit geval de verkeerde remlichtschakelaar.

Demonteer de remlichtschakelaar, controleer of het onderdeelnummer correct is en monteer de nieuwe, correcte rempedaalschakelaar.

Remlichtschakelaar (onderdeelnr.): 001 545 3109

Verwijder vervolgens de aanwezige meldingen uit het foutgeheugen.