



Mercedes C-Klasse - Storing van de parkeerhulp: Piepen zonder reden

Gegevensblad	
Fabrikant	Mercedes
Voertuigmodel	C-klasse (205)
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2014 -
Symptoom	Storing van de parkeerhulp



Activering van de parkeerhulp zonder duidelijke reden

Bij bovengenoemde voertuigen kan het gebeuren dat de parkeerhulp van het voertuig zonder duidelijke reden wordt geactiveerd. Dit betekent dat de waarschuwingsfunctie zonder aanwezig obstakel wordt geactiveerd. Bovendien kan de werking van de parkeerhulp volledig verstoord zijn.

Tegelijkertijd worden bijvoorbeeld de volgende codes in het foutgeheugen opgeslagen: shy /> B125823 / B124409 / B125D23 / B124E09 / B125809

De storing kan worden veroorzaakt door het binnendringen van vocht in de kabelboom van de parkeerhulp aan de voorzijde (meervoudige stekker).

Om dit probleem te verhelpen, moet de meervoudige stekker worden gecontroleerd en zo nodig worden gerepareerd. De voertuigfabrikant biedt hiervoor shy /> een reparatieset (A2055403488) en een afdichting (A0009829110) aan.

Na afloop van de reparatie is het raadzaam het foutgeheugen te wissen.