

Mercedes CLK - Rem- / achterlicht werkt niet | HELLA

Mercedes

CLK (209)

Rem- / achterlicht werkt niet

Ontstaan bij bovengenoemde voertuigen problemen met de werking van de remlichten en/of achterlichten, moet vooral aandacht worden besteed aan de gloeilampen en de fittingen. het kan zijn dat de controlelamp voor de lampuitvalcontrole ondanks het vervangen van de defecte lamp niet uitgaat. Controleer dan of de contacten van de gloeilampfitting op corrosie, voldoende veerspanning en contactaansluitingen.

Levert dit geen succes op, moeten alle 6 gloeilampen van de achter- en remlichten worden vervangen:

2x gloeilamp voor remlicht 12V/21W

2x gloeilamp voor mistachterlicht en achterlicht 12V 21/4W

2x gloeilamp voor achterlicht 12V/5W

Zorg dat de gloeilampen van één fabrikant zijn, resp. dezelfde weerstandswaarden hebben. De gloeilampuitvalcontrole reageert zeer gevoelig op spanningsdalingen, resp. verschillende weerstandswaarden van de lampen.