



Mercedes - Foutcodes U118A02, B178392, U120B97 - Dimlicht schakelt niet uit

Gegevensblad

Fabrikant	Mercedes
Voertuigmodel	167 / 177 / 213 / 238 / 257
Bouwjaar	2017 - 2020
Bijzonderheden	Modellen met ledkoplampen
Symptoom	Dimlicht schakelt niet uit, grootlichtassistent werkt niet; foutcodes U118A02, B178392, U120B97



Bij de Mercedes 167 / 177 / 213 / 238 / 257 kan een softwarefout in de koplampregeleenheid tot verschillende symptomen leiden

Bij bovengenoemde voertuigen kan een softwarefout ertoe leiden dat één koplamp sporadisch blijft branden nadat de verlichting is uitgeschakeld.

Tegelijkertijd verschijnt op het multifunctionele display de waarschuwing:

- Dimlicht defect
- Adaptieve grootlichtassistent werkt niet

Tegelijkertijd worden vaak de volgende foutcodes opgeslagen in de koplampregeleenheid:

- U118A02 (storing lichthoogteregeling)
- B178392 (storing in ledregelmodule)
- U120B97 (storing koplamp)

Om andere oorzaken uit te sluiten, moeten alle mogelijke systeemcomponenten worden gecontroleerd en moet het foutgeheugen worden uitgelezen/gewist.

Als er geen fouten worden geconstateerd, moet de software (aanpassen van de parameters door hercodering) van de koplampregeleenheid worden bijgewerkt. Hiervoor is het raadzaam contact op te nemen met een Mercedes-werkplaats.

Instructie

Deze informatie kan ook van toepassing zijn op andere modellen en bouwjaar.