

Mercedes W 204 - Geluiden bij luchtrecirculatieklep | HELLA

Mercedes

W 204

Bouwjaar: vanaf 2007

Geluiden bij luchtrecirculatieklep

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen kraak- of klikgeluiden bij de verdamperkast optreden. Deze geluiden kunnen door de veren bij de luchtrecirculatieklep worden veroorzaakt.

Om dit te verhelpen moet als volgt te werk worden gegaan:

- Deksel onder het instrumentenpaneel verwijderen
- Handschoenenvak uitbouwen
- Oude veren van de luchtrecirculatieklep uitbouwen
- Nieuwe veren (A2048310079) inbouwen en hierbij de bevestigingspunten smeren
- Werkingstest uitvoeren
- Handschoenenvak en deksel inbouwen