

Mercedes W168/W210 - Airconditioning valt uit | HELLA

Mercedes

W168/W210

Met airconditioning / automatisch geregelde airconditioning

Airconditioning valt uit

Bij de bovengenoemde voertuigen kan de airconditioning tijdelijk of volledig uitvallen. Dit wordt vaak veroorzaakt door een defecte druksensor.

Als de sensor onjuiste meetwaarden aan de regeleenheid verstrekt, wordt de compressor onjuist of helemaal niet aangestuurd. Om de druksensor te controleren, moet u als volgt te werk gaan:

- Manometer op de serviceaansluitingen van de airconditioning aansluiten
- Diagnose-apparaat op het voertuig aansluiten en het menu "Meetwaardeblokken/Parameters" selecteren
- "Werkelijke waarden" van de sensor uitlezen en met de hogedrukwaarde van de manometer vergelijken

Als het verschil groter dan 2 bar is, moet de druksensor worden vervangen.

