




Mini F56 - Claxon werkt niet

Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Storing van de claxon door defecte verbindingsskabels in het stuurwiel

Bij het bovengenoemde voertuigtype kan de claxon tijdelijk of permanent niet werken. Een aantal bedieningselementen werkt maar aan één kant en niet via alle vier de mogelijke drukpunten op het stuurwiel. Ook kan de claxon vertraagd reageren en is er meer kracht nodig om hem te activeren. Dit defect kan worden veroorzaakt door een onjuiste ligging van de verbindingsskabels in het stuurwiel of door een verkeerde materiaalcombinatie op de claxoncontacten tussen het stuurwiel en de airbageenheid. Beide oorzaken kunnen ook samen voorkomen. Een storingsmelding die aangeeft dat er een defect is, wordt niet opgeslagen. Als het bovenstaande probleem van toepassing is en er geen defect kan worden gevonden in de zekeringen van de claxon en de andere periferie, moet speciale aandacht worden besteed aan de contacten in het stuurwiel en de routing van de stuurwielkabel. Om de contactoppervlakken en de verbindingsskabel beter te kunnen controleren, moet de airbag gedemonteerd worden. Dergelijke werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel. Als de verbindingsskabel niet correct is aangelegd (zie afbeelding), moet dit worden gecorrigeerd. Als de kabel zichtbaar beschadigd is, moet deze worden vervangen. Als er vervuiling op de contactvlakken aanwezig is, moet er een stuurwiel met geoptimaliseerde contacten worden geïnstalleerd volgens de specificaties van de fabrikant. Dit probleem is door de voertuigfabrikant onderkend en in het kader van een service-oplossing door middel van aangepaste onderdelen verholpen. Werkzaamheden aan het airbagsysteem mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel. Alle wettelijke en door de fabrikant gespecificeerde voorschriften moeten worden nageleefd. Zodra de oorzaak van de fout is verholpen, wist u het foutgeheugen en voert u een proefrit uit. Dit defect kan ook optreden bij andere voertuigmodellen met dezelfde constructie.

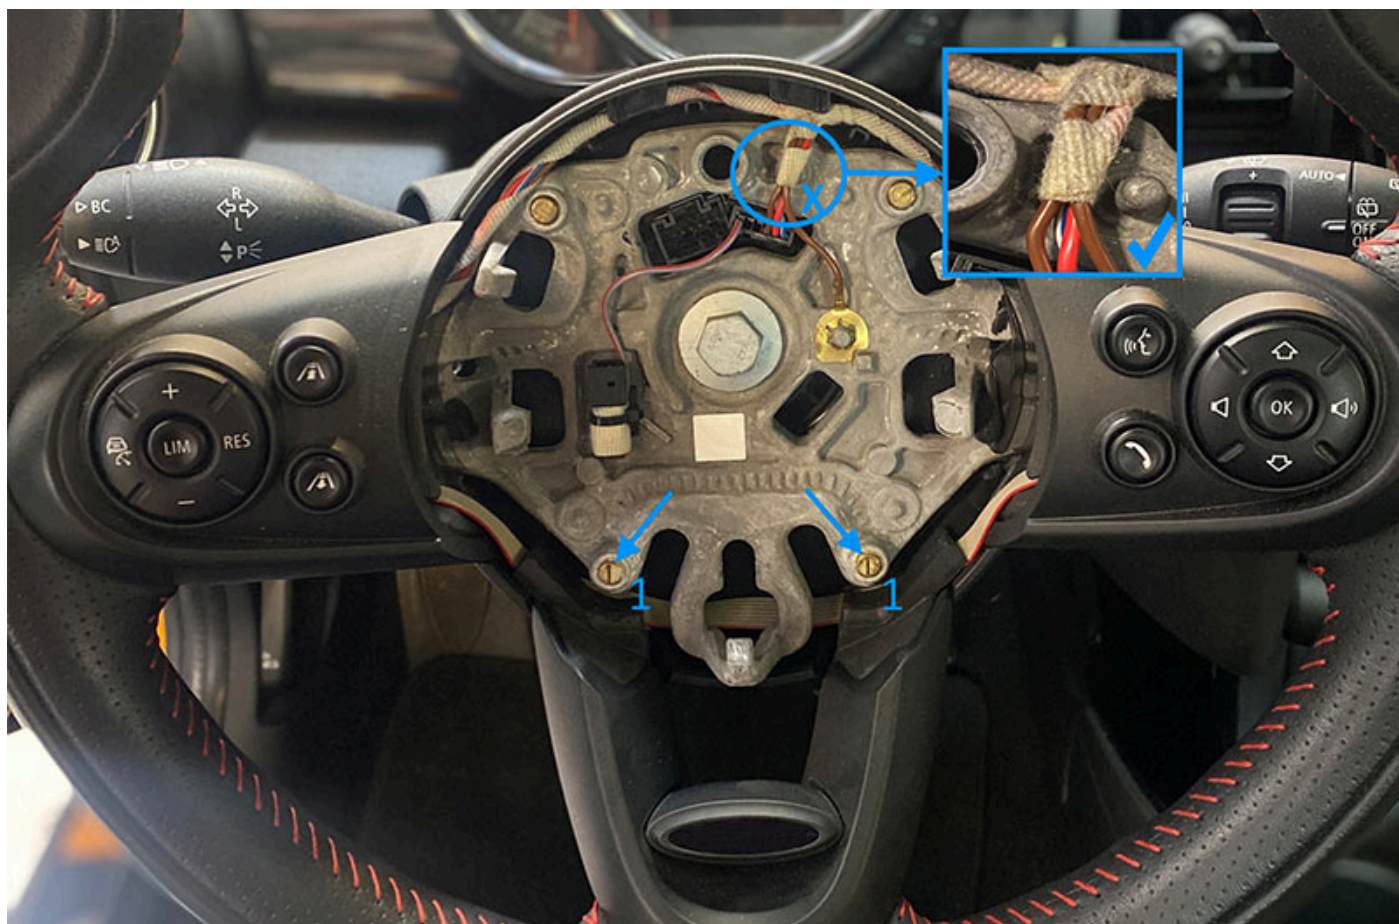

i Instructie

Neem in dit verband altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikant in acht!

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form whatsoever or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited unless our express permission has been obtained in writing beforehand and the source is stated. The schematic illustrations, pictures and descriptions are provided for explanatory purposes and are only intended as a visual supplement to the document text, so they cannot be used as the basis for installation or assembly work. All rights reserved.