

Nissan X-Trail - Interieurventilator werkt niet | HELLA

Nissan

X-Trail (T30)

Bouwjaar: 2003 - 2010

Motor: diesel

Interieurventilator werkt niet

Indien de interieurventilator bij de bovengenoemde voertuigen geheel of gedeeltelijk uitvalt, kan de oorzaak hiervan een defecte elektronische ventilatorregelaar zijn.

Een defect van de elektronische ventilatorregelaar kan invloed hebben op de werking van afzonderlijke of ook van alle ventilatorniveaus. Eerst moeten de zekeringen worden gecontroleerd. De regelaar zelf is gemonteerd in de voetruimte van de bestuurder en kan door verwijdering van 2 schroeven gemakkelijk worden gedemonteerd. Met behulp van een schakelschema en een multimeter kan aan de 3-polige stekker van de ventilatorregelaar worden gecontroleerd of de voedingsspanning in orde is.

Als er aan de kunststof behuizing sporen van oververhitting (afbeelding) te zien zijn, kan dit al wijzen op een defecte regelaar.

