

Nissan X-Trail (T31) - Lekkage aan de brandstofniveausensor

Nissan

X-Trail (T31)

Motor: 2,5 i 16V

Bouwjaar: 11/2006 - 09/2008

Lekkage aan de brandstofniveausensor

In de meeste gevallen treedt het bovengenoemde probleem alleen op wanneer de tank vol is.

De oorzaak is in dit geval een gebrekkige afdichting van de sensor van de brandstoftank door een gebrekkige afdichting.

Reparatie-instructie

Let op brandbare gassen (ontploffings- en vergiftigingsgevaar) Neem bij werkzaamheden aan brandstofsyste men altijd de veiligheidsvoorschriften en beschermende maatregelen in acht!

Vervang de defecte pakking (foto pos. 3.) volgens de specificaties van de voertuigfabrikant door een nieuwe.

De toegang tot de montageopening voor de brandstofniveausensor bevindt zich onder de achterste zitgroep.



OE Reserveonderdeelnr.

- Pakking 1734279900 (foto pos. 3.)

Eventueel:

- Borgring 17343JG00A (foto pos. 1.)

- Brandstofniveausensor 25060JG00A (foto pos. 2.)

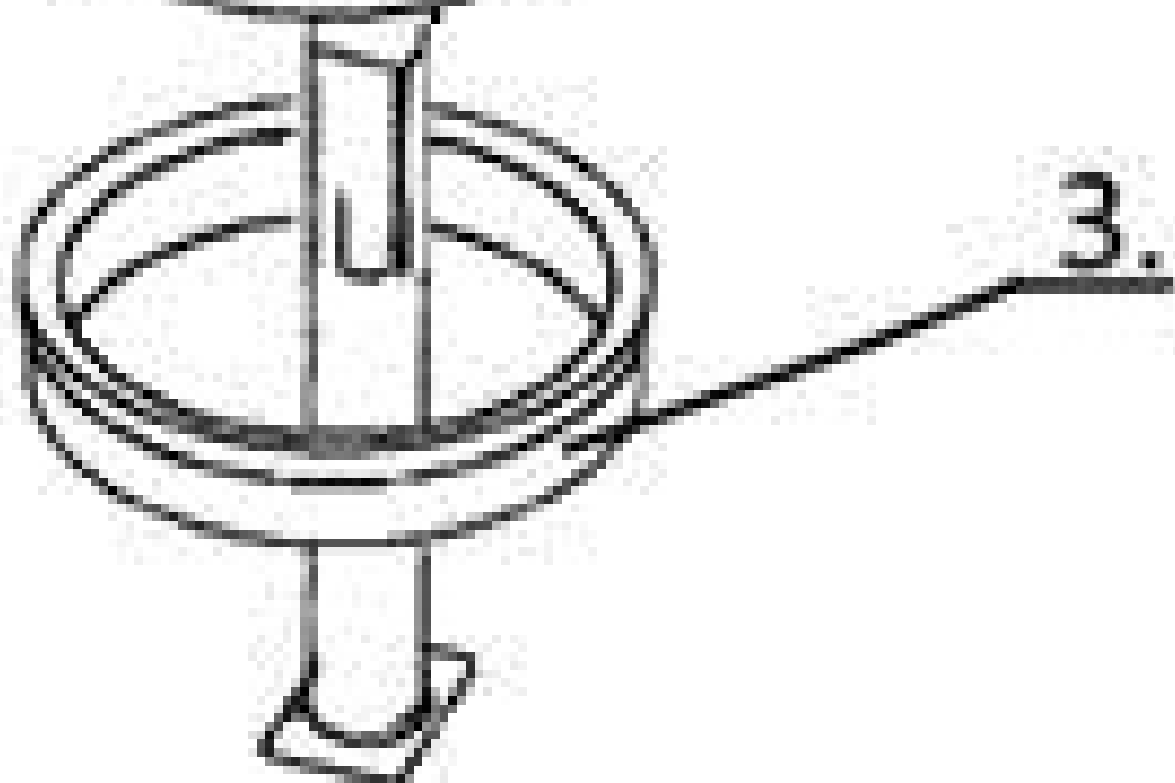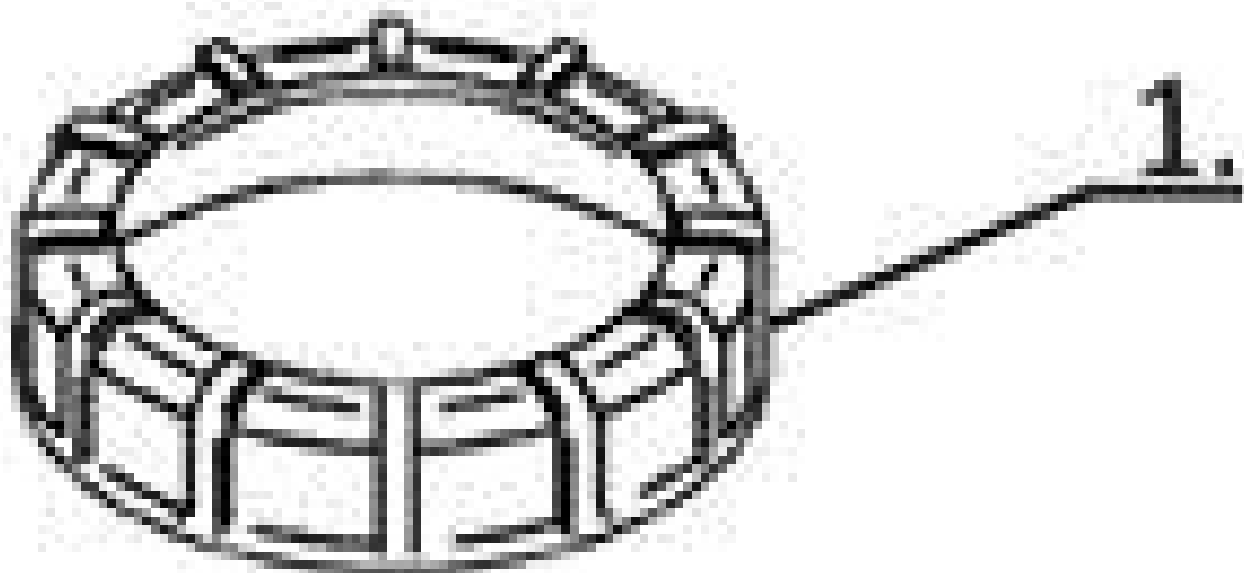

Neem in dit verband altijd de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht!

Belangrijke veiligheidsinstructie

De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.