

OPEL Vivaro - Het motorcontrolelampje gaat branden | HELLA

OPEL

Vivaro

Bouwjaar: 2011 - 2013

Chassisnr.: BV600001 – DV602062

Motorcode: M9R-630

Het motorcontrolelampje gaat branden.

Bij het bovengenoemde voertuig kan zich het probleem voordoen dat bij langdurig bergafwaarts rijden het motorcontrolelampje gaat branden.

Daarnaast zijn in het motorregelapparaat de foutcodes P0201, P0202, P0203 en P0204 (d.w.z.: verstuiver/sproeier 1-4, storing stroomkring) opgeslagen.

De oorzaak kan in dit geval zijn dat het motorregelapparaat niet goed is gekalibreerd.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend.

Sinds KW 5/2013 is er een software-update beschikbaar.

Sinds 26 november 2012 resp. vanaf chassisnummer WOLF7B1AEDV602062 wordt er bij de productie gewijzigde software gebruikt.