

Opel Astra H/Signum/Vectra C - Motor schokt; daarnaast kan het motorcontrolelampje gaan branden | HELLA

Opel

Astra H/Signum/Vectra C

Bouwjaar: 2004 - 2006

Motor: Z19DT / Z19DTH / Z19DTL / Z19DTJ

Motor schokt; daarnaast kan het motorcontrolelampje gaan branden.

Foutcode: P0201 - P0204

Dit betekent:

Verstuiver 1 – 4, storing in het elektrisch circuit.

Wanneer het bovengenoemde probleem zich voordoet en de vermelde foutcodes zijn opgeslagen, moet er eerst een software-update voor het motorregelapparaat worden uitgevoerd.

Als er hierdoor geen verbetering optreedt, moeten de steekverbindingen van de verstuivers worden gecontroleerd en eventueel worden vervangen door een verbeterde stekker-kabelset met een kabeldoorsnede van 2,5 mm².

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend; vanaf motornummer Z19DTH17000444 wordt er bij de productie een gemodificeerde kabelset ingebouwd.