

Opel Astra K - Branden van het motorwaarschuingslampje | HELLA

Opel

Astra K

Bouwjaar: 2015 - 2018

Motor: alle 1,6 dieselmotoren

Branden van het motorwaarschuingslampje

In dit geval klaagt de klant dat het motorwaarschuingslampje brandt terwijl het voertuig rijdt.

De volgende foutcodes kunnen zijn ingesteld:

-P0263 Cilinder 1 - Storing vermogen per cilinder/cylindercompensatie

-P0266 Cilinder 2 - Storing vermogen per cilinder/cylindercompensatie

-P0269 Cilinder 3 - Storing vermogen per cilinder/cylindercompensatie

-P0272 Cilinder 4 - Storing vermogen per cilinder/cylindercompensatie

In dit geval is de kalibratie van de krukassensor niet langer correct, dit leidt tot het bovengenoemde probleem.

De elektrische en mechanische systeemtesten (volgens de specificaties van de voertuigfabrikant) moeten worden uitgevoerd om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten.

Als er geen verdere storingen kunnen worden gedetecteerd, moet de krukassensor opnieuw worden gekalibreerd met een geschikt diagnoseapparaat.

Daarna moeten een testrit en een nieuwe foutcodelezing worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

Let op:

Neem in dit verband altijd de reparatie- en onderhoudsvorschriften van de voertuigfabrikant in acht en houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd!