



Opel Astra K - Geluiden in de auto

Gegevensblad

Fabrikant	Opel
Voertuigmodel	Astra K
Motor	Alle motoren met 1,3 / 1,6 diesel
Bouwjaar	2015– 2018
Symptomen	Geluid treedt op bij een motortoerental tussen 1500/min - 2500/min in het voorste gedeelte van de auto bij in werking zijnde airconditioner



Foutopsporing, oorzaak en oplossing

Tijdens een testrit werd vastgesteld dat het geluid optreedt bij een motortoerental tussen 1500/min - 2500/min en zich in het voorste gedeelte van de auto bevond.


De oorzaak van het geluid is de onvoldoende bevestiging van de vacuümleiding van de rembekrachtiger, als gevolg van een defecte bevestigingsclip (zie foto).

Oplossing: De oude borgclip door een nieuwe (gemodificeerde) vervangen.shy /> OE-onderdeelnummer: 2073033

Daarna moet een testrit worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren

AANWIJZING

Houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakgarage mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!

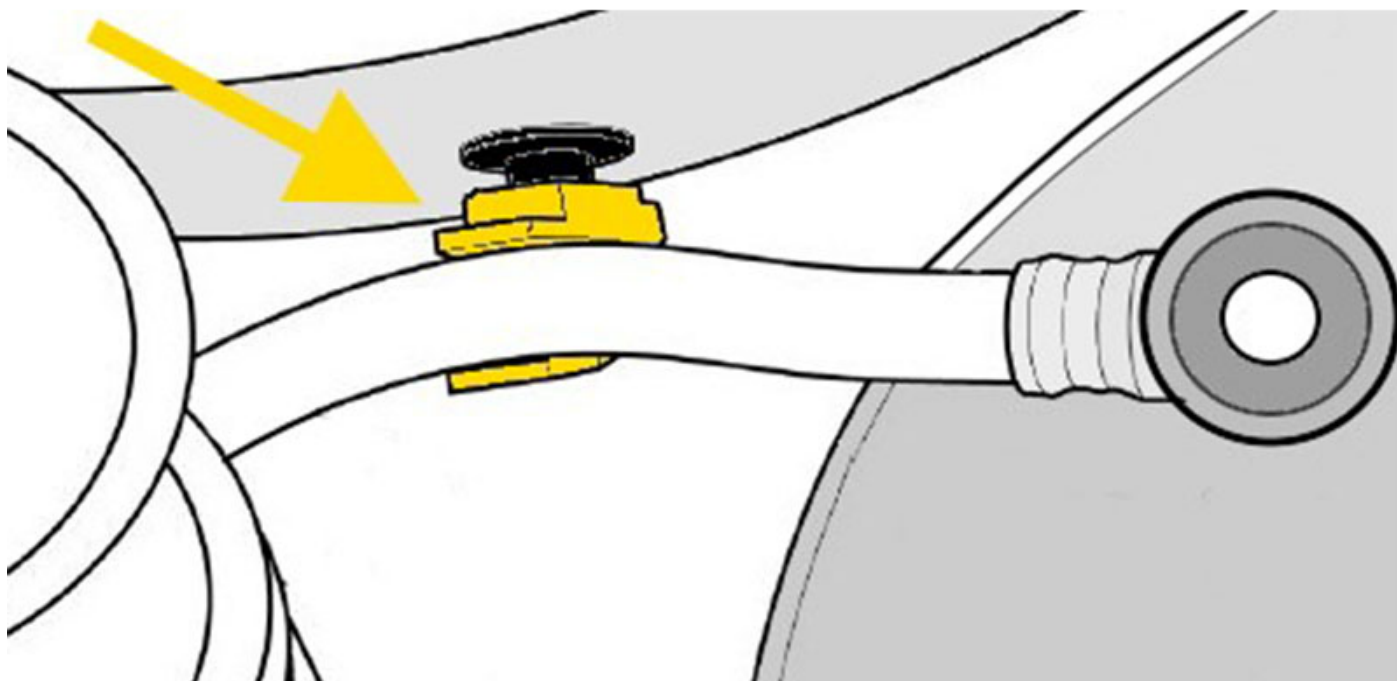

Onvoldoende bevestiging van de vacuümleiding van de rembekrachtiger, te wijten aan een defecte bevestigingsclip.