

Opel Astra K - Geluiden in de buurt van de C-stijl | HELLA

Opel

Astra K

Bouwjaar: 2015 - 2018

Alle 5-deurs

Geluiden in de buurt van de C-stijl

In dit geval klaagt de klant over een onaangenaam piepend geluid in de buurt van de rechter C-stijl tijdens het rijden.

Foutopsporing:


Bij het controleren van het deurslotmechanisme bleek dat de onderste bevestigingsschroef (afbeelding 1) van de deurslotplaat te lang was. Dit veroorzaakt contact tussen de schroefpunt en het interne plaatwerk van de rechter C-stijl (kan ook van invloed zijn op de linker C-stijl).

Oplossing:

- de bevestigingsschroef demonteren (afbeelding 1)
- de schroef met ca. 1,5 mm aan de schroefpunt inkorten (afbeelding 2)
- de bevestigingsschroef opnieuw vastdraaien met het door de voertuigfabrikant aangegeven koppel
- deze procedure aan de linkerkant herhalen (slotplaat links C-stijl) indien nodig.

Daarna moet een testrit worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

Houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!
/>

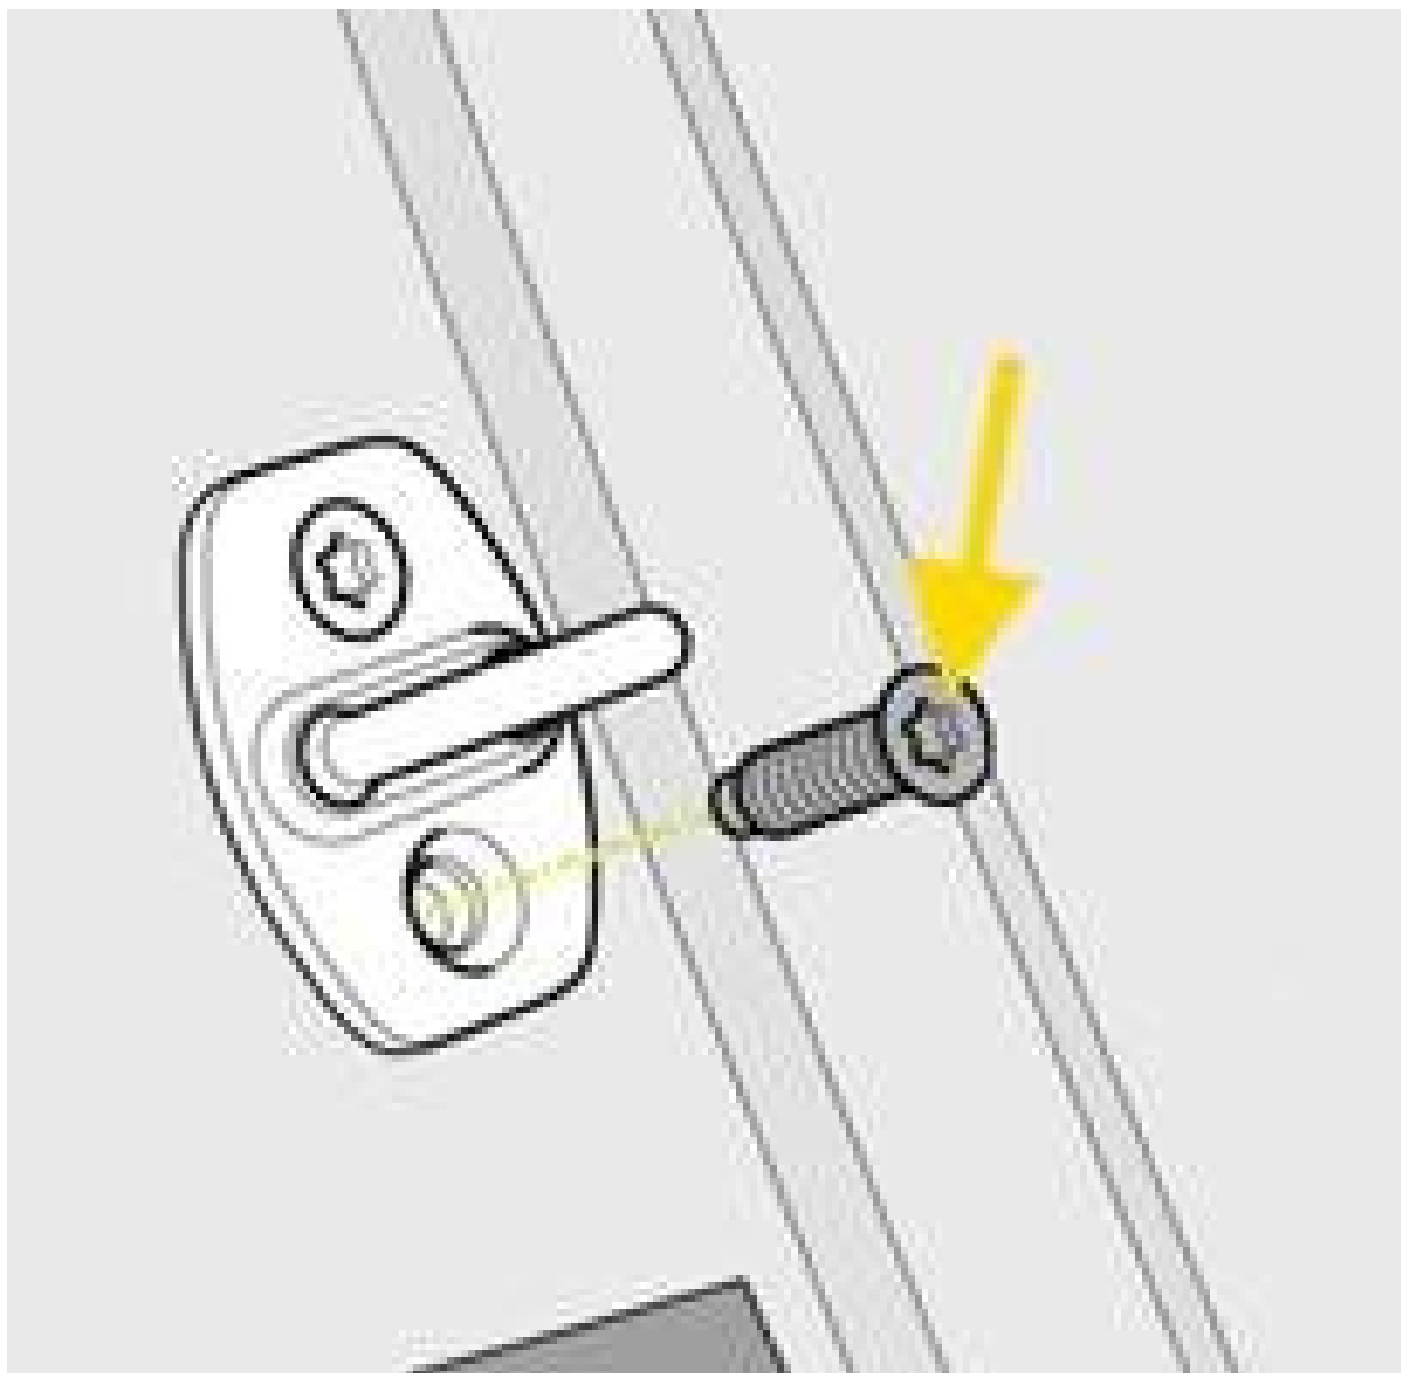

Afbeelding 1