



Opel Astra K - Regeneratie van het roetfilter niet mogelijk

Gegevensblad

Fabrikant	Opel
Voertuigmodel	Astra K
Motor	1.6 16V CDTI
Bouwjaar	vanaf 2016 tot 2017
Symptoom	Regeneratie van het roetfilter niet mogelijk



Regeneratie van het roetfilter niet mogelijk, foutcodes P2080, P2084

Bij bovengenoemde voertuigen kan het voorkomen dat regeneratie van het roetfilter niet mogelijk is. In het foutgeheugen worden de foutcodes P2080 en P2084 opgeslagen, die overeenkomen met uitlaatgastemperatuursensor 1/2 signaal ongeldig.

Als tijdens de foutopsporing en diagnose van de regeleenheid geen fouten worden vastgesteld aan de sensoren en periferie, kan de fout worden veroorzaakt door een softwarefout in de motorbesturing. Controleer in dit geval de softwareversie van de regeleenheid en actualiseer de software zo nodig.

Een software-update kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd via Hella-Gutmann [macsRemote Services](#) of een diagnoseapparaat uit de [mega-macs-serie](#) dat geschikt is voor PassThru. Bovendien is een geregistreerde toegang tot het onlineportaal van de voertuigfabrikant vereist.

Als er geen geschikte apparatuur beschikbaar is, neem dan contact op met een geautoriseerde vakgarage.



OPMERKING

Neem in dit verband altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikant in acht!