

Opel Corsa C - Interieurverwarming functioneert niet | HELLA

Opel

Corsa C

Modeljaar: 2005 t/m 2006

Met automatische airconditioning (ECC) en Triple Info Display (TID)

Interieurverwarming functioneert niet

Bij bovengenoemde voertuigen kan het voorkomen dat

de verwarming/airconditioning een aantal minuten na de start van de motor uitsluitend koude lucht uitblaast. Deze fout treedt meestal alleen op als de buitentemperatuur onder de 6°C ligt en het voertuig minder dan 2 uur nadat het uitgeschakeld was, weer in gebruik wordt genomen.

De oorzaak hiervan kan een “hardwarefout” zijn.

Hierdoor detecteert de ECC een te hoge buitentemperatuur en gaat het systeem koelen in plaats van verwarmen.

Dit probleem kan verholpen worden door het Triple Info Display door een gewijzigde versie te vervangen en nieuwe software te installeren.

Voertuigen vanaf chassisnummer W0L0XCF0866074319 beschikken reeds af fabriek over de aangepaste hard- en software.