

Opel Insignia - Koelvloeistofverlies / thermostaatbehuizing | HELLA

Opel

Insignia

Modeljaar: 2012

Motor: A18XER

Koelvloeistofverlies / thermostaatbehuizing

Als er bij de bovengenoemde voertuigen een sluipend koelvloeistofverlies optreedt, komt als oorzaak de pakking tussen thermostaatbehuizing en thermostaat in aanmerking.

Hoofdzakelijk betroffen zijn voertuigen met de volgende chassisnummers.: A000001 – C1145774

Als er een lek in dit bereik wordt vastgesteld, moet er als volgt worden gehandeld:

- Koelvloeistof laten afkoelen
- Koelvloeistof aftappen
- Elektrische stekker aan de thermostaatbehuizing aftrekken
- Schroeven (4x) van de thermostaatbehuizing verwijderen
- Behuizing verwijderen
- Pakkingvlakken reinigen
- Thermostaat en pakking vernieuwen
- Thermostaatbehuizing monteren
- Stekker aansluiten
- Koelsysteem met koelvloeistof vullen
- Koelsysteem ontluchten
- Lektest uitvoeren