

Opel Insignia - Motor oververhit | HELLA

Opel

Insignia

Modeljaar: 2009 - 2010

em>Motor:/em>em>A16XER / A18XER/em>

Motor oververhit /

defecte thermostaat

Bij bovenstaande voertuigen kan de motor oververhit raken door een defecte koelvloeistofthermostaat.

Door microscheurtjes in het thermostaathuis is het mogelijk dat de wasvulling weglekt en de thermostaat niet meer opent. Dit kan in extreme gevallen leiden tot motorschade.

Door de fabrikant is vanaf het volgende chassisnr. al vanuit de fabriek een verbeterde thermostaat ingebouwd:

VIN: W0LG6M67C191102001 -

Deze informatie opvolgen, vooral bij problemen m.b.t. motor- / koelvloeistoftemperatuur.

Tip: Valt het voertuig binnen de betreffende chassisnr. reeksen, moet de thermostaat ook zonder de bovenstaande problemen uit voorzorg worden vervangen.