

Opel Insignia - Slechte motorloop, vermogensverlies en een oplichtend motorcontrolelampje | HELLA

Opel

Insignia

Bouwjaar: 2009 – 2010

Motorcode: A20DT x

Slechte motorloop, vermogensverlies en een oplichtend motorcontrolelampje

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het vermogen van de motor afnemen en tegelijkertijd het motorcontrolelampje oplichten.

In het motorregelapparaat zijn de volgende storingscodes opgeslagen:

- P2282, betekenis: aanzuiging van valse lucht tussen gasklep en inlaatklep
- P2458, betekenis: onjuiste werking gedurende regeneratieprocedure roetfilter

Als tijdens een visuele inspectie van de motorruimte wordt geconstateerd dat de laadluchtslang van de intercooleraansluiting is losgeraakt, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte slangklem.

De slangklem heeft soms onvoldoende klemwerking.

Om dit probleem te verhelpen, moet de aansluiting worden gereinigd en moet voor de slangbevestiging een schroefklem worden gebruikt.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend.

Vanaf chassisnummer WOLGT8EM1A1109304 worden schroefklemmen bij de productie gebruikt.