

Opel Insignia - Stoelhoogteverstelling defect | HELLA

Opel

Insignia

Bouwjaar: 2009

Stoelhoogteverstelling defect

Wanneer bij het bovengenoemde voertuig de stoelhoogteverstelling uitvalt, kan er een blokkering bij de stelas zitten.

De motor voor de hoogteverstelling kan tussen de stelas en kunststof-aanslag blokkeren.

Een extra onderlegring (1) kan uitkomst bieden.

Werkwijze:

- Stoel demonteren
- Schroef (2) losdraaien en uitnemen
- Onderlegring (1) maten 6,4 x 18 x 1,6 (OE-nr. 11035613) gebruiken
- Met speciaal vet (OE-nr. 13329237) invetten
- Schroef (2) erin zetten en met 10 Nm vastdraaien
- Stoel monteren



