

Opel Insignia - Vermogensverlies, Melding in instrumentenpaneel | HELLA

Opel

Insignia

Bouwjaar: vanaf 2008

Motor: 2,0 CDTI

Vermogensverlies, Melding in instrumentenpaneel

Bij bovengenoemde voertuigen kan een scheur (zie afbeelding) in de laadluchtslang tot de storingsmelding "Spoedig servicebeurt laten uitvoeren" leiden. De storingsmelding staat meestal in verband met een plotseling vermogensverlies bij de motor. In sommige gevallen licht de motorcontrolelamp in het instrumentenpaneel op.

In het storingsgeheugen is eventueel de code P0299 (Inlaatspruitstukdruk te laag) en/of P2282 (Inlaatspruitstukdruk onjuist) opgeslagen.

Om dit te verhelpen moet als volgt te werk worden gegaan:

- Storingsgeheugen uitlezen
- Het aanzuigtraject visueel controleren
- Defect onderdeel vervangen
- Storingsgeheugen wissen
- Testrit uitvoeren

