

Opel Omega B - Storing van de regen-lichtsensor | HELLA

Opel Omega B

Alle modellen: 05/2000 t/m 05/2002

Storing van de regen-lichtsensor

Als bij deze auto's sprake is van een storing/uitval van de automatische ruitenwischerinschakeling, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de twee regensensorrelais. Controleer deze en vervang ze zo nodig. Beide relais bevinden zich in het zekeringskastje (motorruimte).

Bij VIN W0L0VBF6921061034 en latere versies worden hiervoor gemodificeerde resp. geoptimaliseerde regensensorrelais (2 stuks) gebruikt.

- Vervangend-onderdeelnr. 93175483

- Catalogusnr. 62 38 627

Opmerking:

Ook als de storingsanalyse wijst op een defect van de regensensor (besturingselektronica), moeten de twee regensensorrelais worden vervangen (zie boven).

In de TI (database voor technische informatie) vindt u meer adviezen voor het vervangen van de regen-lichtsensoren.

- Vervangen van de regen-lichtsensor met silicone-reparatieset.

- Replacing the rain light sensor with silicone repair kit.